

使用上のお願い

FJ1098-0
DFQM1421ZA

バックアップディスクの作成（『取扱説明書』22ページ）についての補足説明

「アップデートFD」の作成が追加されて、合計3枚のバックアップディスクを作成します。画面のメッセージに従って、「CD-ROMセットアップ起動ディスク」に続いて「アップデートFD」を作成してください。

再インストールについての補足説明

- ・再インストールの準備（『取扱説明書』133ページ）の際に、手順3でACアダプターを取り外すと記載されていますが、その必要はありません。ACアダプターを接続したままで、フロッピーディスクやCD-ROMドライブの取り付けを行ってもかまいません。
- ・再インストールの手順1（『取扱説明書』134ページ）を実行後すぐに、「Press F1 for Setup」と表示されているときに **F1** を押して、「セットアップユーティリティー」を起動し「デフォルト設定(Non-PnP)」を選択しておいてください。
- ・再インストールの手順7（『取扱説明書』135ページ）のあと、「アップデートFD」をフロッピーディスクドライブにセットし、コンピューターの電源を入れてください。自動的にハードディスクの内容が更新されます。MS-DOSのプロンプトに戻ったら、「アップデートFD」を取り出し、**Alt+Ctrl+Del** を押してコンピューターを再起動してください。その後、手順8に進んでください。操作については、「アップデートFD」内のREADME.TXTも参照してください。

PCカード使用時のお願い

カメラユニットと市販のマルチファンクションPCカードを同時に装着した場合、正常に動作しない場合があります。正常に動作しない場合は、カメラユニット装着後、電源を入れたあとにマルチファンクションPCカードを装着するか、「セットアップユーティリティー」の「スーパーバイザー設定」で「内蔵モデム」を「無効」に設定してから使用してください。

スマートポインター操作時のお願い

フロッピーディスクに保存された大容量のデータを呼び出す場合などに、そのファイルをスマートポインターで選択したあと、すぐにはカーソル移動操作を行わないでください。コンピューターが正常に動作しなくなることがあります。

Intellisync® で赤外線通信が正常に行われない場合

Intellisyncで赤外線通信が正常に行われない場合は、「コントロールパネル」の「システム」設定で[デバイスマネージャ] [ディスクドライブ] [GENERIC IDE DISK TYPE<7>] を選び、[プロパティ] [設定]タブの「DMA」のチェックマークを外してください。

モバイルフォンについて

- ・ファクスの受信状態表示ウィンドウが他のアプリケーションウィンドウの後ろに表示された場合、文字が正しく表示されませんが受信動作には影響ありません。
- ・デスクトップ上のファイル（「C:\Windows\デスクトップ」の下にあるファイル）をPIC FAXプリンタドライバを使ってFAX送信すると、デスクトップ上に「PICFAX」という名前のファイルが表示されます。このファイルは削除しても問題ありません。
- ・[セットアップ] [オプション] [ユーザー情報]の設定画面で、「FAX番号」を全角の数字で入力すると、送付状に送信者のFAX番号が正しく印刷されません。FAX番号は半角数字で入力してください。
- ・[Message Log]の画面で、複数の受信ログを選択して保存ボタンをクリックしても、実際に保存されるのは先頭の一つだけです。受信ログは一つずつ選択して保存してください。
- ・デスクトップ上のショートカットアイコンなどからモバイルフォンを起動した場合などに、アイコンを連続してダブルクリックしたために、2つ同時に起動することがあります。後から起動したモバイルフォンは正常に動作しません。
- ・ハンズフリーホン機能を使って呼び出し音の鳴らない相手（例えば117番）に電話をかけると、数秒後にスピーカーの音が急に大きくなります。呼び出し音の鳴らない相手に電話をかける際には、スピーカーの音量を大きくしないようにしてください。
- ・モバイルフォンを使用中（通話中）にスタンバイ状態に入ると、正常に動作しなくなります。通話中はスタンバイ状態に入らないように設定しておいてください。
- ・表示メッセージが英語で表示されることがあります。

VideoLink™ 323/324 PCテレビ電話ソフトウェアについて

- ・[設定] [微調整]で「画像の解像度」を「デフォルト設定（176×144）」以外に設定すると、接続時に画面の表示が乱れます。「デフォルト設定（176×144）」で使用することをおすすめします。
- ・他のアプリケーションでカメラユニットを使用している時にVideoLinkを起動し、[設定] [微調整]の「画像の解像度」を変更すると、VideoLinkの動作が不安定になることがあります。
- ・「番号」欄にカーソルがある時に **F5** を押しても、保留状態にならないことがあります。このようなときには、[ツール] [保留]を選択するか、ツールバーの保留ボタンをクリックしてください。
- ・VideoLinkは、ウィンドウ右上の をクリックするか、[ファイル] [終了]を選んで終了してください。スマートポインターの右下コーナーをダブルタップしたり、**ALT** + **F4** キーを押したりしても、VideoLinkが正しく終了しません。

Microsoft® Plus! 98について

Microsoft Plus! 98をインストールした場合、バックアップディスクの作成（『取扱説明書』22ページ）や1.2Mバイトのフロッピーディスクの読み書き（『取扱説明書』104ページ）の操作が正常に動作しない場合があります。その際は、タスクバーの[VShield]アイコンを右ボタンでクリックして、プルダウンメニューから[使用不可]を選んで、ウィルススキャンソフト(McAfee VirusScan)のVShieldを使用不可にしてください。